

分類 塗装	表題 橋梁塗装におけるクレーム事例	作成年月 61年4月
		担当者名 小島

抄録

塗装におけるクレーム事例の紹介である。

内容は、不良の現象、発生部位、塗料、その原因

および対策について 8例まとめである。

現象、発生部位、塗料はつきのとおりである。

現象	発生部位	塗料
低温時の硬化不良によるはく離	箱桁下面	厚膜型エポキシ樹脂系ジンクリッケペイント
塗膜の白化	箱桁 内面	タルエポキシ樹脂塗料
塗膜のアミンフリード	箱桁下面	エポキシ樹脂系塗料
硬化不良による塗膜の凝集破壊	鉄骨	油性系下塗塗料
塗替工時の旧塗膜からのはく離	"	"
溶融亜鉛めっき部材の上の 塗膜はく離	橋梁添架部材	"
鋼床版下面がアスファルトの 熱影響によりふくれを生じ、その後はく離	鋼床版下面	タルエポキシ樹脂塗料

分類 耐候性鋼	表題 黒塗装橋梁の実績について (橋梁建設協会の資料1-83)	作成年月 昭和61年4月8日 担当者名 木原
------------	------------------------------------	---------------------------


抄 錄

国内の黒塗装橋梁の実績は、近年多くなりつゝあるが、この実態を調査したのが本報告書である。

黒塗装仕様の橋梁とて

1. 耐候性鋼材使用 ————— [裸仕様
化成又は理仕様]
2. 亜鉛めっき仕様

がみうが、これ等について、昭和47年から昭和59年迄の13年間の実績データをまとめたものである。

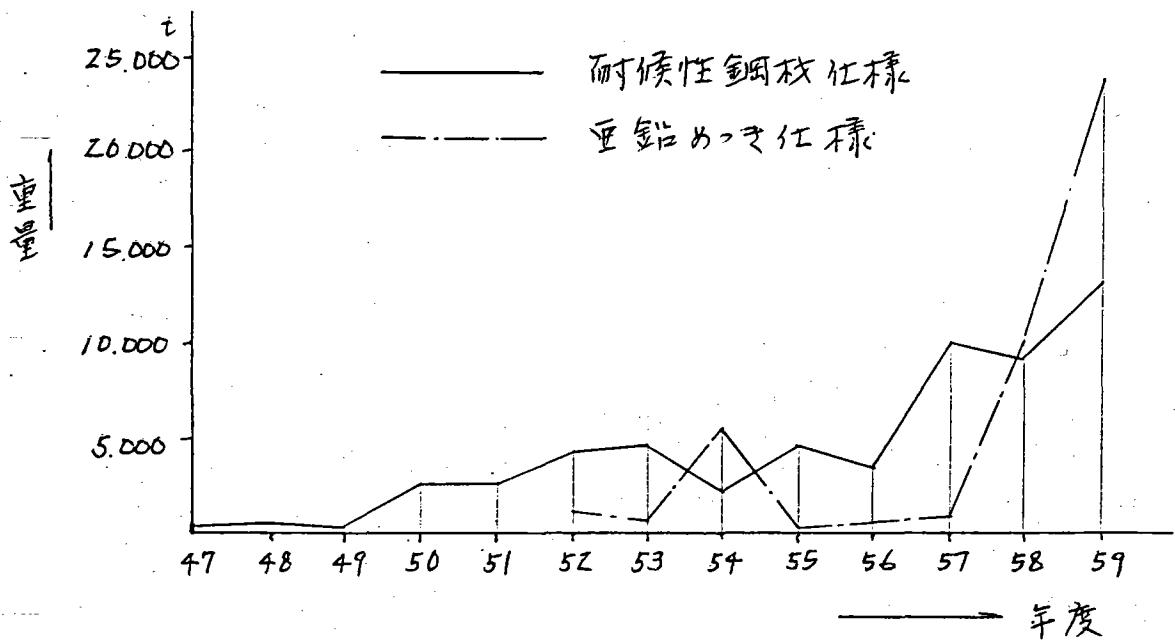

上表より耐候性鋼材仕様の橋梁は、毎年進歩的化傾向があり、一方の亜鉛めっき橋梁は、最近急激な進歩を示してゐる。これは、道路公団大阪建設局で大量に採用されたためと思われる。

分類 塗装	表題 鋼橋の錆発生事例	作成年月 5.61.4.8 担当者名 佐久間
----------	----------------	---------------------------

抄録

調査業務報告の中から、環境条件、架設年次等を考慮して、以下の5橋の事例について紹介した。

A橋 形式：ボルティンアーチ 架橋位置：東京都江東区

塗装年月 5.55.11 架設年次 5.2年

歩道か主構から張り出した形式と呼ばれおり、歩車道の境界から漏水する。これが床組に腐食を生じる。歩車道境界附近及最外側の縦行に腐食孔がいくつも見られる。横行の縦行との交点附近のランジが腐食している。支承は固定可動とも腐食が激しい。固定支承のアーチドット、可動支承のローラーが特に著しい。(S60、調査)

B橋 形式：上路トラス 架橋位置：福島県喜多方市

塗装年月 5.44.9 架設年次 5.35年

全体的に腐食の進行が見られ、特に縦行及び下弦材が著しい。支承は、錆発生が見られるものの機能的には正常である。排水管が短い為、排水が下弦材にかかりやすい。(S56)

C橋 形式：下路ゲルバトラス 架橋位置：群馬県新町

塗装年月 不明 架設年次 5.30年

下弦材に著しくそれが発生している。下弦材は積点附近に砂が厚く溜ており、それが発生が見られる。ピンの部材は、これらより、ピン自身の変化が懸念される。床組の塗装の劣化が著しく、種類が特に目立つ。(S57)

D橋 形式：常純板桁、連続板桁 架橋位置：栃木県日光市

塗装年月 架設年次 5.40年

路面に雨水が滞留する。金剛ブリッジの内部損傷により雨水が落下する。桁端部に腐食が見られる。排水管が下ランジ上に破損している箇所があり、排水が下ランジが腐食している。(S61)

E橋 形式：下路トラス、常純板桁 架橋位置：宮城県亘理町

塗装年月 不明 架設年次 5.7年

板桁部の床版からの漏水跡が見られる。トラスは中間駆ヶ島、車両による擦り傷が数多く見られ腐食が進んでいる。支承は、機能が機能が阻害されていると思われる。(S48)

会社 空装	表題 「昭和大橋」塗膜調査結果	作成年月 S61.4.8 担当者名 土井
----------	--------------------	-------------------------

記録 昭和大橋の架設後 12年経過後の塗膜調査結果を報告した。本橋は架設後、塗替も塗装はされていない。調査結果をまとめるところのようになる。

箱桁側面、下面とも塗膜の劣化が進んでおり、鏽の発生およびハガレの欠陥が認められた。特に、箱桁下面は全面ハガレとなっていた。フタル酸系の塗装仕様で12年経過したわりには良好な塗膜と判断できるが塗装その状況にあるといえる。

昭和大橋の塗膜調査の概要を以下に記す。

1 調査対象物

- 1) 所在地：群馬県高崎市
- 2) 製作架設：昭和47年3月、汽車製造(株)
- 3) 塗装仕様：
下塗 鉛丹さび止塗料
中塗 フタル酸樹脂系中塗塗料
上塗 " 上塗 "

2 塗膜調査

- 1) 調査日：昭和59年6月26日
- 2) 調査者：川崎重工業(株)、関西ペイント(株)
- 3) 調査項目：塗膜の状態(さび、ハガレ)
- 4) 方法：外観目視観察、コバン目試験、クロスカット試験

3 調査結果

- 1) 下流側の箱桁側面に鏽の発生が見受けられた。
- 2) 箱桁下面にハガレが生じていた。

分類 塗装	表題 鋼製高欄の塗膜のハクリ、変色	作成年月 61.6.10
		担当者名 平井

抄録

1. 仕様 一般外面

- フ⁰ライマー --- キッショフライマー
- 工場 ① --- 鉛系サビ止めペイント
- 現場 ② --- 長油性フタル酸樹脂
- ③ --- "

2. 現状

1) 高欄の笠木及び柱側面

- 塗膜のハクリ及びハクリ箇所からの発錆
- 塗膜の変色
- フクレの発生

2) 健全な塗膜のチェック

- 高欄のダメージ部以外及び主桁外面の塗膜に対してクロスカットチェックを行なった結果、異常は認められない。

3. 原因

- 1) 桶包装が保管中に水分を含んで、塗膜がたえず水と接する状態が長時間続いている。
- 2) 塗膜が厚がため 乾燥期間が長期となる。

4. 対策

- 1) 塗膜が乾燥してから梱包を行なう。
- 2) 緩衝材を水分が浸透しない材質に変える。(特に長期保存の場合)

分類 塗装	表題 耳桁部 H.T.B 頭が部分的に腐蝕	作成年月 61.6.10
		担当者名 平井

抄録

1. 仕様 一般外面(上塗まで工場塗装による大ブロック 海上架設部)

ミルメーカー Sa2.5 無機シンクプライマー

工 場 " 無機シンクプライマー

エボキシ 3回

ポリウレタン 中塗

" 上塗

2. 現状 耳桁部 ハイテンボルト頭が部分的に腐蝕

- 発錆は散発的で方向性はない

- 膜厚は 100μ~300μで 膜厚の少ない所が
サビているとは限らない

- ボルト～ワッシャー間のスキヤから発錆しているとは限らない

- 発錆部の塗膜をルーペで観察すると孔が多数あつた。

3. 原因

- ボルト表面に残った油による塗膜の密着低下と、
塗膜性能が発ぼうにより低下したために発錆したと思われる。
- 現場は海上からの塩分及び自動車の排ガスの影響を受け
非常に悪い環境であるため、はげしい腐蝕になつたと思われる。

4. 対策

- ボルト頭の油をシンナーで十分にふきとてから塗装する

- 夏期表面温度の高いときは、発泡の可能性があるので
ポリウレタン系の塗装は避けよう。

分類	表題	作成年月 56.6.10
塗装	大黒小頭連絡橋主桁内面調査報告 (第9回資料)	担当者名 平野

抄録

1 環境

竣工後約10年を経、期間 海塩粒子の付着及び雨水の浸入等による厳しい腐食環境にある。

2 塗装仕様

1) 箱桁内面(一般部)

フリマー 長ハフ型エッチングラバーライナー

下塗 タールエボキシ樹脂

中塗 "

上塗 "

2) 鋼床版下面(熱影響部)

フリマー 黒板シーフリーフラバーライナー

下塗 厚膜型無機シーフリーフラバーライナー

3 錆発生状況

1) 鋼床版下面

接縫部の錆発生が著しい。一部 結露による白サビの発錆例。


2) 箱桁床面

①漏水部及び水みちによるスカラップ、ヒート部は著しい発錆が認められた。

②ほとんどの塗膜が錆のため浮き上がりである。

3) 其の他

箱桁内 排水ハーネスからの漏水が発錆を助長していると思われる。

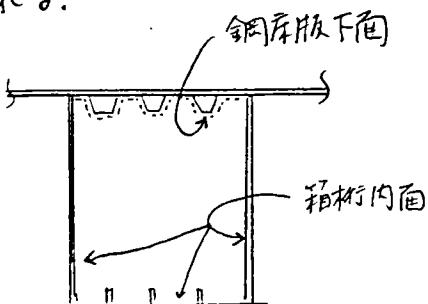

分類 耐候性鋼	表題 耐候性鋼を用いた無塗装構造における排水を考慮した構造	作成年月 S61.6.10 担当者名 佐久間
------------	----------------------------------	---------------------------

抄録

設計業務上の経験 Rm 文献調査による構造例の紹介

(1) 流接板

- a) 幅板の流接部に斜止水(エナジーレーティングレートヒット)
- b) 下フランジと流接板は上下同じくして流接角度70°が好ましい。スギャップを20mm程度とする。
- c) 耐候性高さビル王用いる

(2) 水平補剛材と横構がセットで同一レベル化し、70°避ける

(3) 当ヘビットボルトはカバーにより密閉する(下フランジ上面)。

(4) 引張側の垂直補剛材下端はフランジ面に付ない

(5) 横構

- a) CT鋼を下向きに取付け
- b) 垂直補剛材の貫通孔はガバット+水平板用孔を設け

(6) 当の耐候性鋼をシートのステンレスとする

(7) 伸縮緩衝子非排水型とする。

(8) トス行、主構面を傾けた。

(9) 縦行、横行のトランシットに排水勾配をつける。

(10) 格点部の密閉構造とする

(11) ~ (17) 連続板行 (設計例)

(18) ~ (20) 鉄道トス行 (文献より)

分類 塗装	表題 錆発生の事例（由利橋）	作成年月 昭和61年6月10日 担当者名 不原
----------	-------------------	----------------------------

抄 錄

本橋の型式は曲弦ワーレントラス橋3連で、秋田県本荘市
の子吉川に架橋され、建設後50余年が経過してしまった。
現在に至るまで、汎雪への耐えながらその役割を担っている。

しかししながら、近年の重車両と交通量の増大により、部材の
老朽化が激しいため、昭和55年度に主として床組構造の
補修と塗装の全面塗り替えを行った。その後、施工足場
を利用して調査したのが本報告書である。

本橋の立地条件は、海岸線より約1km離れた河川上
に位置しているため、かなり可しも、よい環境とは云えないと
い。

部材の腐食は、最新塗装後21年を経過してしまった。特に
床組の腐食が甚だしい。一方、主構の橋面より上部にある
部材は、比較的良好である。これは、海からの塩分が付着
しても雨で洗い流されるためと思われる。又部位別に見ると
海岸線側の部材よりも山側に位置する部材の腐食が
進んでいたのが興味深い。

分類 耐候性鋼	表題 日守橋 耐候性鋼材暴露試験片調査報告書	作成年月61年6月10日 担当者名(株)駿河鉄工所 西山
------------	------------------------------	------------------------------------

抄録

1. 日守橋 耐候性鋼材暴露試験片 1年経過調査結果報告書 乙第3

2. 架設場所

静岡県田方郡函南町肥田一日守地内(狩野川)

3. 工事概要

橋長 347.7 m

支間 51.1 + (87.9 + 119.2 + 87.9) m

幅員 8.0 + 2.5 m

型式 単純合成箱桁 + 3径間連続鋼床版箱桁

4. 塗装仕様

耐候性鋼材 + ウエバーコート処理

5. 調査内容

裸試験片、化成処理試験片、塗装試験片、実橋下づき

外観調査、鉛錆厚測定、フェロキシル試験、腐食量測定、膜厚測定、付着試験、写真撮影

6. 調査結果

(1) 経年が1年ということも、場所、方向、材質などによつての差異は認められず、総体的に日照部の鉛直方向試験片が最も劣化が進んでゐる。

(2) 腐食量も架設地域の環境とほぼ相応しき。

(3) ウエバーコートは十分健全に残存しきり、白化、はく離などはみられない。

分類	表題	作成年月 56.6.10
塗装	北陸道木山大橋塗装調査報告 (第9回資料)	担当者名 平野

抄録

1 環境

日本海に面した谷間に位置しており季節風の影響及びそれに
よる砂塵、海水飛沫を受けて年間を通じて海塙粒子が付着する
厳しい腐食環境にある。

2 使用鋼材

かかる環境に対し、耐候性鋼材を採用しており塗装により、
耐久性を持たせ維持管理費の軽減が図られている。

3 塗装仕様

1) 箱桁内面	下塗	シクリッケルペイント
[塗装後約20年経過]	中塗	合成樹脂系中塗塗料(ハイドロコート)
	上塗	同上 上塗塗料

2) 箱桁外面

原仕様(油性漆油+中上塗)に対して49.54年に塗替を行なわれた	塗替元仕様
下塗	変性エポキシ樹脂塗料 3回
中塗	エポキシ樹脂(一部塩化丁晴系)
上塗	アクリルエポキシ樹脂(一部塩化丁晴系)

4. 鑄発生状況


- 1) 箱桁床面及び入口部付近を除き著しい発錆はなく良好な塗膜を維持している。
- 2) 現場接觸部に下塗りのシクリッケルペイントと中塗との層間にハリリが存在する。
- 3) 箱桁両端入口附近に砂塵が堆積している。
- 4) 塗装後20年を経て3か月全体的に耐久性を保持して居るものと言評価できる。

分類 塗装	表題 鋼橋の自動塗装システムの開発	作成年月 S61.6.10
		担当者名 土井


抄録

1. 自動塗装システムの開発経過

川崎重工における 昭和58年～61年の開発経過は下記の通り。

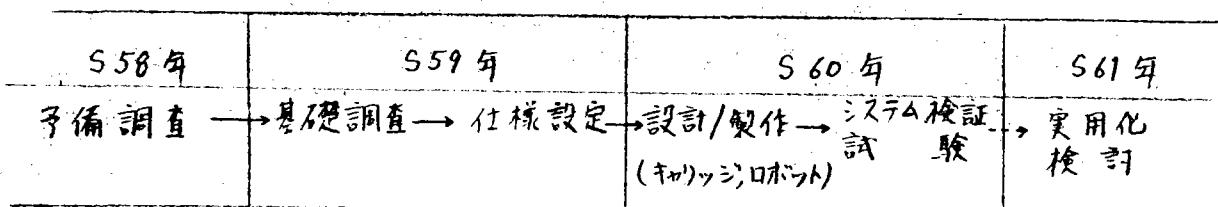

2. 自動塗装システムの構成

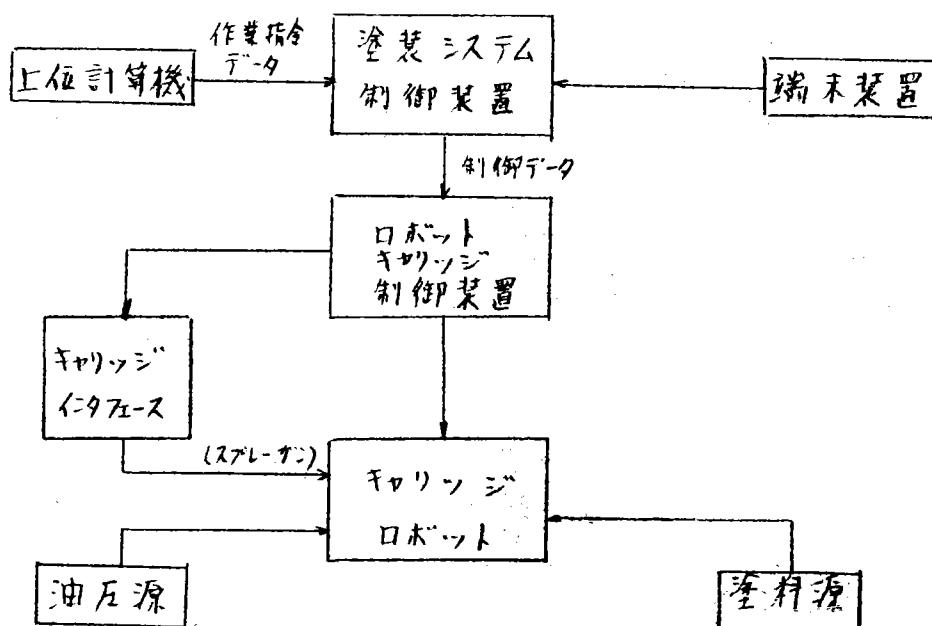

3. システム検証 試験の概要

キャリッジの懸架状況, 6関節型ロボットの運動

「橋梁の塗装塗装システムの開発」のビデオを上映した。

分類 亜鉛めっき	表題 溶融亜鉛めっき橋りょうの耐食性	作成年月 61.7.15 担当者名 津崎
-------------	-----------------------	-------------------------

抄録 文献紹介

鋼構造物の防食対策の一つである溶融亜鉛めっきによる橋梁を福岡県の山間部に設置し昭和57年より3年間調査した結果をまとめたものである。本資料は鉄道技術研究所速報NoA-86-94(1986年3月)に掲載された。

亜鉛めっき橋梁は支間2300mm、全長2600mm、桁高270mm、主桁中心間隔1700mmで、亜鉛付着量は710~750g/m²である。調査は橋梁本体と橋梁近くに設置された架台に取付けた暴露試験片、並びに設置3年後の橋梁より採取したナット等から腐食速度、腐食生成物を調べ、合わせて環境測定も行なっている。

調査結果によると暴露試験片による腐食量が年間3g/m²と非常に少なく山間の緩かな腐食環境条件を反映したものといえる。又腐食生成物の分析結果からも大気中で安定して存在といわれる塩基性炭酸亜鉛が検出され、良好な環境で保護膜が形成されたものといえる。

これから以後の環境条件に特に変化がない場合、本橋梁は相当長期間の耐用年数が期待できると推定している。

分類 塗装	表題 橋梁・塗膜調査結果 (文献大調査)	作成年月 昭和61年9月25日 担当者名 川鉄、近藤
----------	----------------------------	-------------------------------

抄 錄

比較的長期間に経過した道路橋、鉄道橋、塗膜調査結果をまとめ文献として紹介した。

1. 大渡川橋梁（鉄道橋） 551.8 ~ 558.8

—銅橋塗装 Vol 12, No. 1 —

2. 首都高速湾岸線の実橋（道路橋）

—銅橋塗装 Vol 13, No 1 —

3. 新両国橋（道路橋） 549 ~ 559

—日本鋼管技術報 No 109 (1985) —

4. 両門橋（道路橋） 548 ~ 551

—JSSC Vol 13 No 134 '77.2 —

5. 大井中央陸橋、船堀橋 546 ~ 56

—JSSC. Vol 18, No 190 '82.4 —

6. 新浮木橋、阿賀野川大橋、肥姫橋、柿崎川橋

—JSSC. Vol 18 No 197 '82.12 —

7. 新砂橋、夢島大橋、千石橋、東千石橋

—JSSC. Vol 20 No 212 '84.4 —

8. 銅道路橋

—銅橋塗装 Vol 9. No 4 —